

1 OBSERVATIONER OG GENNEMGANG AF FORLØB

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
Den 10. maj 2021		
	1. gang der bliver fundet mistænkeligt kisel som ligger midt på et rør, hvor der ikke oven over rør var asbest, ej heller rester på gulvet under røret. Havde der været i et rør i loftet og der var faldet/drysst kisel ned fra 5 meters højde ville det have været spredt som fint pulver/støv ud over det hele. Det ville ikke ligge i en stor klump kun på røret.	Påvist Amosit

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Støv på rulle stillads, prøve udtaget	Påvist Antho- fyllit



Maskinrum med rullestils.
Her ses hvor højt
der er til loftet.

Den 25 maj 2021



Her er ikke spor af asbest på det orange rør eller i kabelbakken efter endt rengøring. Røret er desuden lakeret.



De rør hvor der har været asbest omkring er rengjorte og lakeret

Den 17.marts 2022

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	2. gang der bliver fundet mistænkeligt kisel som ligger midt på et rør, røret er rengjort og lakeret. Der er ikke oven over røret asbest rør, ej heller rester på gulvet under eller i kabelbakken. Det lå som en fin bunke indtil der blev pustet til det ved afleveringen.	Påvist Amosit

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Alt støv blev fjernet med geltapen, som det også ses på dette foto ligesom der ikke støv på gulv eller i kabelbakken. Der var måske noget indtørret støv/kisel ned ved pumpen.	

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Alt støv blev fjernet med geltafen, som det også ses på dette foto liger der ikke støv på gulv eller i kabelbakken. Der var måske noget indtørret støv kisel ned ved pumpen.	

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Alt støv blev fjernet med geltafen, som det også ses på dette foto ligesom der ikke støv på gulv eller i kabelbakken. Som man kan se, kan det ikke være kommet fra loftet. Var det faldet ned fra 5 meters højde ville det ikke ligge som en bunke midt på røret.	

Den 21 marts 2022

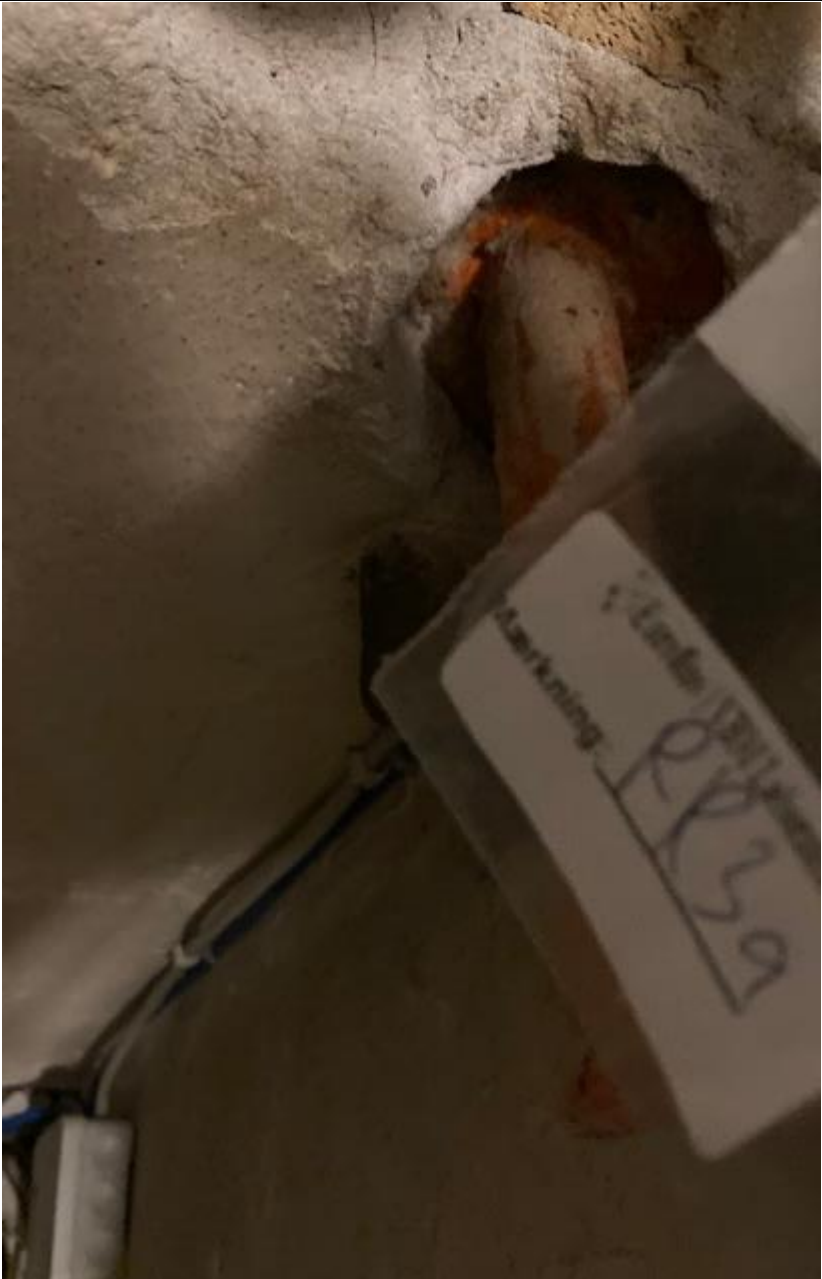
Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Prøve af kisel omkring rør i loftet i maskinrum	Påvist Chrysotil

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Prøve af støv på loft	Påvist Antho- fyl- lit/Tre- molit

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Prøve at kisel i etape 1	Påvist Antho- fyl- lit/Tre- molit

Den 5.april 2022

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Gennemgang af maskinrum efter ekstra rengøring, der er ikke spor af støv. Kabelbakke er helt ren og selv pumpen hvor det lignede indgroet støv det var fjernet og væk. Ved gennemgangen var Fra Aarhus kommune • Henrik Kærsgaard • Henrik Bauer • Henrik Mortensen Fra C.F. Møller • Knud Back Fra P Olesen • Leif • Thomas Led Fra DGE Miljø og Ingeniør firma • Jørgen Vendelbo	

Den 24 maj. 2022

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Prøve af fund af kisel i kabelbakke i etape 2. Der er ikke spor af kisel på kablerne ligger i en klump i bunden af kabelbakke. Var det støv som var fladet ned oppe fra et rør så havde der været kiselstøv over alt på kabler og imellem kablerne.	Påvist Amosit, Antho- fyl- lit/Tre- molit

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	3. gang Der blev fundet noget meget mærkeligt I maskine rummet. Der var helt rent den 5. april sidste der blev fundet asbest på det orange rør, var det Amosit en helt anden type asbest. Nu bliver der fundet Anthofy-lit/Tremolit. Den klump kisel kunne ses fra 5 meters afstand. Vi havde lige været 7 mand grundigt igennem lige præcis dette lille område.	Påvist Anthofy-lit/Tre-molit

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Støv på kabler, der lå ikke støv på de kabler den 5. april. Samt der er fundet en anden type asbest. Den asbest der var ved røret ovenover sidst, var Chrysotil en helt anden type. Var det drysset fra røret havde det været det været samme type asbest.	Påvist Antho- fyl- lit/Tre- molit

Foto	Beskrivelse	Asbest prøve
	Støv på rør, det er er samme type asbest som er fundet i alle de andre 5 prøver udvalgt af medarbejder, hvilket er meget mærkeligt, da over hovedparten af kiselprøverne på rådhuset er Amosit eller Chrysotil. Røret var rengjort og har fået vandglas af P. Olesen, så asbesten er dukket op bagefter.	Påvist Antho- fyl- lit/Tre- molit